

D:\Foto\Wilhelmsbad\Logo1.jpg

**Legende:**

- fehlende Sparren bzw. Wechsel
- zu kontrollierende Anschlusspunkte
- Brandschaden -Sparren teilerneuern bzw. austauschen
- Bilder-siehe Anhang

Wirkstoffanalysen, Proben vom 01.12.2005, nach DIN EN ISO/EC 17025 ergaben keine erhöhten Konzentrationen chlororganischer Holz-/Pflanzenschutzmittel.

Stellenweise ist eine starke Mozeration, verursacht durch salzhaltige Holzschutzmittel, auf den Holzoberflächen zu erkennen.  
- Bei Sanierungsarbeiten sind mindestens P2-Staubmasken u. persönliche Sicherheitsausrüstung laut TRGS zu tragen!

 
Kernbohrung an Punkt 60  
1,00 ü. FFB:  
Tanne, 1767+7, anno 1774

Plangrundlage:  
Ausführungsplanung, Dachgeschoß  
Architekten-Scheffler + Partner

Lösungsvorschlag für alle Firstpunkte:



Detail 1 Maßstab 1 : 25



Detail 2 Maßstab 1 : 25

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Projekt:</b><br>Staatspark Wilhelmsbad<br>Tragwerksertüchtigung des Arkadenbaus<br>Parkpromenade 4, 63454 Hanau |                                                                                                                                                     |                           |                       |
| <b>Bauherr:</b><br>Hessisches Baumanagement<br>Gutleutstr. 136<br>60327 Frankfurt/M.<br>Tel. 0178/8498150          | <b>Planer/Hersteller:</b><br>holzart Inge Hol<br>Koppenstr. 30<br>65859 Wittfel<br>Tel. 06192/45469<br>Fax: 06192/47331<br>mailto:holzart-hoess.com |                           |                       |
| <b>Planzahl:</b><br>Sanierungsbedarf-00                                                                            | <b>Maßstab:</b><br>1:100                                                                                                                            | <b>Datum:</b><br>14.03.06 | <b>Blattnr.:</b><br>2 |